

OPIS TECHNICZNY

marka – Citroen

model – Berlingo

nr rejestracyjny – PO-3X424

nr nadwozia – VF77J9HL0BJ567549

pojemność silnika – 1.560 cm³

moc silnika – 82 kW [112 KM]

stan licznika – brak wskazania

data pierwszej rejestracji – 30.03.2011 r. (w kraju: 13.02.2017 r.)

rok produkcji – 2011

Nadwozie

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowanej [µm]	
		od	do
1	Błotnik przedni lewy	brak	brak
2	Drzwi lewe przednie	146	151
3	Drzwi lewe tylne	121	166
4	Błotnik lewy tylny	133	425
5	Drzwi bagażnika	98	111
6	Błotnik tylny prawy	119	177
7	Drzwi prawe tylne	93	108
8	Drzwi prawe przednie	82	115
9	Błotnik przedni prawy	brak	brak
10	Pokrywa silnika	brak	brak
11	Dach	-	-

Zgodnie z powyższymi pomiarami można przyjąć tezę, iż z części karoserii, które znajdują się na pojeździe jedynie tylny lewy błotnik mógł być uszkodzony i naprawiany. Aktualny stan techniczny opisany jest poniżej jak i pokazany na załączonych zdjęciach. Podłoga pojazdu w tylnej części uszkodzona. Ponadto na pojeździe widoczne przerysowania lakieru, uszkodzenia warstwy wierzchniej, wgniecenia. Brak przednich błotników, pokrywy silnika, pasa przedniego. Tylne drzwi z innego pojazdu.





Układ napędowy

Komora silnika bez wszystkich osłon. Brak możliwości sprawdzenia działania oraz kompletności silnika i jego podzespołów.




Podwozie

Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz wydechowy bez możliwości sprawdzenia. Widoczna tak miejscowa jak i powierzchniowa korozja podwozia. Wgnieciona płyta podłogowa.



Osprzęt i wyposażenie

Brak wszystkich przednich i bocznych lamp w tym kierunkowskazów, brak lewej tylnej lampy zespolonej oraz górnej lampy hamowania. Instalacja elektryczna bez możliwości sprawdzenia. Wnętrze pojazdu w tym deska rozdzielcza oraz koło kierownicy w znacznym stopniu zdekompletowane oraz zapleśniałe siedzenia i wykładziny. Elementy stalowe pokryte korozją.

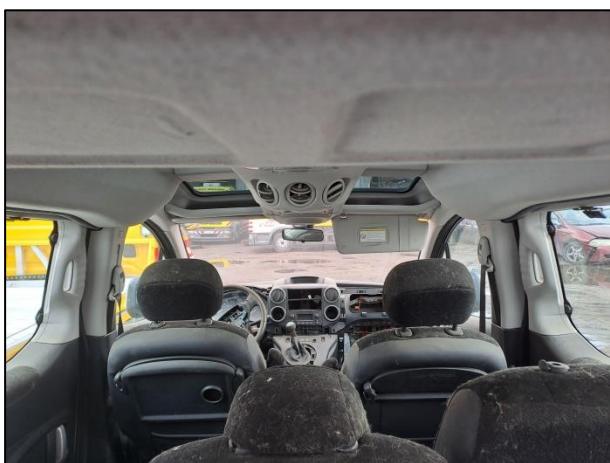



Ogumienie

-	Koło	Producent	Szerokość / Wsp. wys.	Średnica	Nośność / Indeks prędkości
Oś przednia	Lewe	Firestone	195/65	R15	91 T
	Prawe	Firestone	195/65	R15	91 T
Oś tylna	Lewe	Firestone	195/65	R15	91 T
	Prawe	Firestone	195/65	R15	91 T

Obęcze kół z widoczną korozją. Opony z roku 2013. Stopień zużycia określono w wysokości 80 %.



WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU

Wartość rynkowa rozpatrywanego pojazdu na dzień wyceny opiniuje się na kwotę:

$W_R = 800 \text{ zł}$

Słownie: osiemset złotych

Określona wartość zawiera podatek VAT.